

## PLASTITALIA sähköhitsauskone

1. Liitä laite sähköpistokkeeseen
2. Kytke virta päälle OFF / ON



Odota laitteen käynnistymistä

ATTENTION - huomio! Älä käytä räjähdysherkässä ympäristössä



## Aloituspäyttö

Viivakoodi COD – skannaus  
Kansio - tiedostot  
Jakoavain – asetukset  
I – info/laitetiedot  
USB liitäntä  
Virtakytkin

### Aloituspäytön ohjaimet

Paina OK näppäintä kun haluat hyväksyä toiminnon.  
C näppäin – taaksepäin toiminto  
Nuolinäppäimet – valintanäppäimet  
PWR – virta päällä  
RD – valmis  
ERR – vikatila




Kytke kaapelit ennen kuin voit skannata hitsausosien viivakoodit




Valitse aloitusnäytöltä viivakoodikuva (COD) jonka jälkeen voit Viivakoodinlukijalla skannata hitsausosien viivakoodit.  
Paina OK.




Skannauksen jälkeen paina OK.

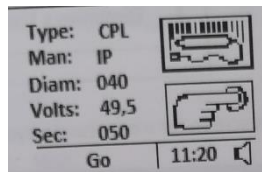

Näyttöön tulee seuraava Varoitus-ilmoitus.  
Paina OK .

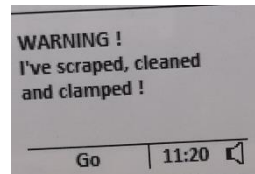


Seuraavaksi näyttöön tulee seuraavanlaiset näkymät. Viimeisen kuvan kohdalla voit painaa START painiketta, aloittaaksesi fuusiosyklin.

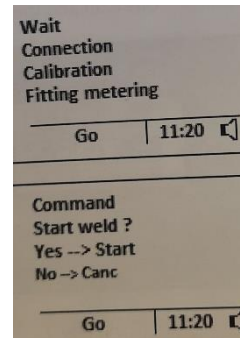

Näyttöön tulee seuraavanlainen kuva, josta käy ilmi kuluva aika, ympäristön lämpötila.



Kun sykli on valmis, näyttöön tulee seuraavanlainen näkymä. Paina OK vahvistaaksesi fuusiosyklin lopettamisen.

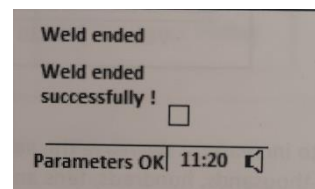

Näyttö kertoo kun kaapelit voi irroittaa turvallisesti.